




OWK VI-4.1.1.b (Alzette) – Seite 1


Betrachtungsraum: Alzette
Länge: 11,9 km
Einzugsgebietsgröße: 55,5 km²
Gewässertyp: Fluss der kollinen Stufe des Gutland (Typ V)
OWK-Typ: natürlich

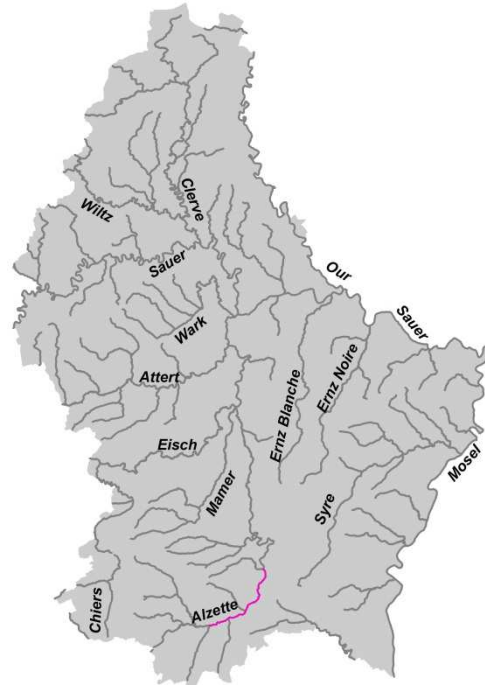

Hydromorphologische Bewertung	
Morphologie	5
Durchgängigkeit	5
Gesamtbewertung	5

Hydromorphologische Risikoabschätzung		
Morphologie wahrscheinlich gefährdet	Durchgängigkeit gefährdet	Gesamtrisiko gefährdet

Hauptbelastungen	
Morphologie	
Sohle	28%
Ufer	69%
Land	55%
<i>Streckenanteil, der für den Bereich Sohle, Ufer oder Land die Strukturklasse 5 aufweist.</i>	
Durchgängigkeit	2 3 4 5
Querbauwerke	3 2 - 1
Verrohrungen	- - - -
Durchlass/Brücke	8 1 - -
<i>Anzahl der Abschnitte, die Durchgängigkeitshindernisse der Klassen 2 bis 5 enthalten.</i>	

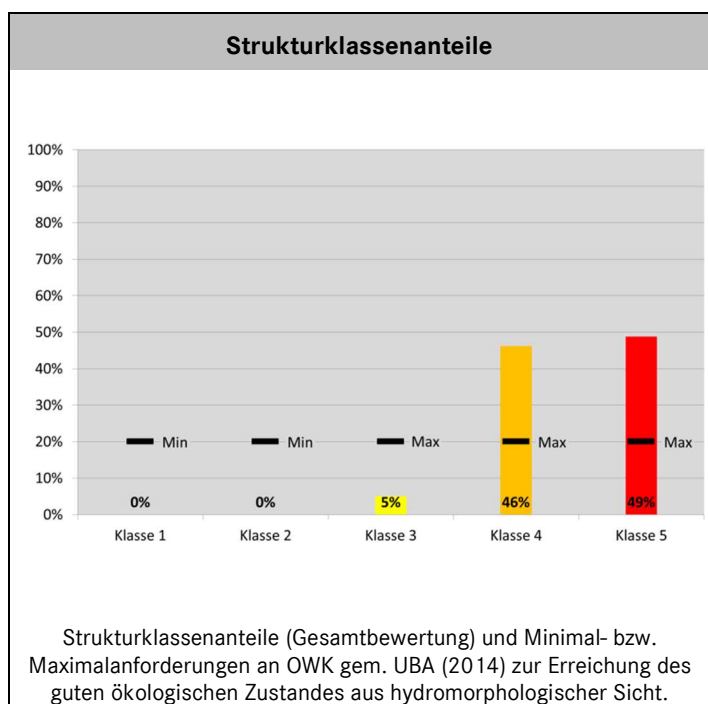



OWK VI-4.1.1.b (Alzette) – Seite 2

	Anzahl	Anteil
Abschnitte der Strukturkartierung (Abschnittslänge: 100 m)	119	100%
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend gestaut	-	-
Sonderfälle: Abschnitt überwiegend verrohrt	-	-

Hauptbelastungen je Einzelparameter					
Bereich	Hauptparameter	Einzelparameter	Besonders belastete Abschnitte (Strukturklasse 5)		
			Anzahl	Anteil	
Sohle	HP 1 Laufentwicklung	EP 1.1 Laufkrümmung	48	40%	
		EP 1.2 Krümmungserosion	26	22%	
		EP 1.3 Längsbänke	106	89%	
		EP 1.4 Bes. Laufstrukturen	85	71%	
	HP 2 Längsprofil	EP 2.1 Querbauwerke	1	1%	
		EP 2.2 Verrohrung	-	-	
		EP 2.3 Rückstau	6	5%	
		EP 2.4 Querbänke	102	86%	
		EP 2.5 Strömungsdiversität	12	10%	
		EP 2.6 Tiefenvarianz	-	-	
		EP 2.7 Ausleitung	-	-	
	HP 3 Sohlenstruktur	EP 3.1 Sohlsubstrat	-	-	
		EP 3.2 Substratdiversität	-	-	
		EP 3.3 Sohlverbau >10m	-	-	
		EP 3.4 Bes. Sohlstrukturen	33	28%	
	Ufer	HP 4 Querprofil	EP 4.1 Profilform	66	55%
			EP 4.2 Profiltiefe	106	89%
			EP 4.3 Breitenerosion	43	36%
			EP 4.4 Breitenvarianz	37	31%
EP 4.5 Durchlass/Brücke			-	-	
HP 5 Uferstruktur		EP 5.1 Uferbewuchs	38	32%	
		EP 5.2 Uferverbau	13	11%	
		EP 5.3 Bes. Uferstrukturen	71	60%	
		HP 6 Gewässerumfeld	EP 6.1 Flächennutzung	4	3%
EP 6.2 Gewässerrandstreifen	88		74%		
EP 6.3 Schäd. Umfeldstrukturen	15		13%		